




Aristo®

RoboFeed 3004w

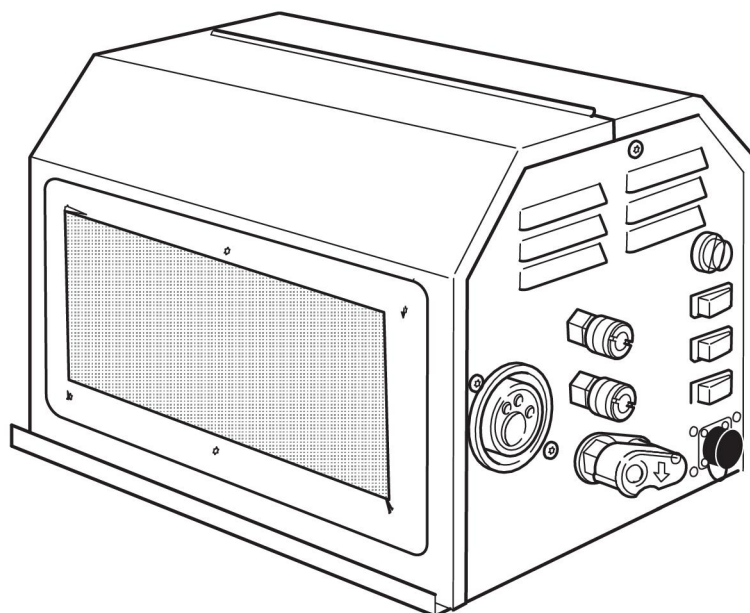

Инструкция по эксплуатации



DECLARATION OF CONFORMITY

According to

The Low Voltage Directive 2006/95/EC, entering into force 16 January 2007

The EMC Directive 2004/108/EC, entering into force 20 July 2007

The RoHS Directive 2011/65/EC, entering onto force 2 January 2013

Type of equipment

Welding wire feeder

Type designation etc.

RoboFeed 3004W from serial number 310 xxx xxxx (2013 w.10)

RoboFeed 3004W is a member of the ESAB Aristo® product family

Brand name or trade mark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative established within the EEA

Name, address, telephone No:

ESAB AB

Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden

Phone: +46 31 50 90 00, Website: www.esab.com

The following harmonised standards in force within the EEA has been used in the design:

EN 60974-5, Arc welding equipment – Part 5: Wire Feeders

EN 60974-10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Additional information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Gothenburg

2013-09-05

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stephen Argo". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

Stephen Argo

Clarification

Position

Global Director

Equipment

1	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
2	ВВЕДЕНИЕ	7
2.1	Общие положения	7
2.2	Оборудование.....	7
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
4	УСТАНОВКА	9
4.1	Общие положения	9
4.2	Нагрузочное сопротивление.....	9
4.3	Пример роботизированной сварочной системы	9
5	ПОРЯДОК РАБОТЫ	10
5.1	Общие положения	10
5.2	Подключение и органы управления.....	12
5.3	Допуски разъема сварочной горелки	14
5.4	Подвод воды.....	14
5.5	Ограничитель давления (если установлен).....	14
5.5.1	Настройка предустановленного значения давления газа для ограничителя давления.....	15
5.6	Регулировка давления подачи проволоки.....	15
5.7	Замена и вставка проволоки	16
5.8	Замена подающих роликов	16
6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
6.1	Общие положения	17
6.2	Проверка и чистка	17
7	ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	18
	НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА	19
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	20
	ИЗНАШИВАЕМЫЕ ЧАСТИ	21
	СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ	24

1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пользователи оборудования компании ESAB несут полную ответственность за соблюдение всеми лицами, работающими с оборудованием или вблизи от него, всех соответствующих мер безопасности. Меры безопасности должны соответствовать требованиям, которые распространяются на данный тип сварочного оборудования. В дополнение к стандартным правилам, относящимся к рабочему месту, необходимо выполнять следующие рекомендации.

Все работы должны выполняться прошедшим обучение персоналом, хорошо знакомым с эксплуатацией оборудования. Неправильная эксплуатация оборудования может привести к возникновению опасных ситуаций, следствием которых может стать получение травм оператором и повреждение оборудования.

1. Все лица, использующие оборудование, должны быть ознакомлены с:
 - правилами его эксплуатации;
 - расположением органов аварийного останова;
 - их функционированием;
 - соответствующими правилами техники безопасности;
 - сваркой и резкой, а также другим применением оборудования.
2. Оператор должен убедиться в том, что:
 - в пределах рабочей зоны оборудования, при его запуске, не находятся люди, не имеющие соответствующего разрешения;
 - при загорании дуги обеспечивается соответствующая защита персонала.
3. Рабочее место:
 - рабочее место должно соответствовать выполняемой работе;
 - на рабочем месте не должно быть сквозняков
4. Средства индивидуальной защиты
 - Во всех случаях используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, огнестойкую одежду, защитные перчатки.
 - Запрещается носить незакрепленные предметы одежды и украшения, такие как шейные платки, браслеты, кольца, и т. д., которые могут зацепиться за детали оборудования или вызвать ожоги.
5. Общие меры безопасности
 - Убедитесь в том, что обратный кабель надежно закреплен.
 - К работе с высоковольтным оборудованием **может быть допущен только квалифицированный электрик.**
 - Соответствующие средства пожаротушения должны быть четко обозначены и находиться поблизости.
 - Смазку или техническое обслуживание **не** следует выполнять во время работы оборудования.



ВНИМАНИЕ!

Дуговая сварка и резка могут быть опасными для сварщика и других людей. При выполнении сварки или резки примите меры предосторожности. Проконсультируйтесь у работодателя о безопасных приемах работы, которые должны основываться на информации, предоставляемой производителем, об опасностях имеющихся место в процессе выполнения работ.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ может быть смертельным

- Монтаж и заземление аппарата должны выполняться в соответствии с существующими стандартами.
- Не прикасайтесь к электрическим деталям или электродам, находящимся под напряжением, открытыми участками кожи, влажными перчатками или мокрой одеждой
- Обеспечьте индивидуальную изоляцию от земли и обрабатываемой детали.
- Убедитесь в безопасности своего рабочего положения.

ПАРЫ И ГАЗЫ могут быть опасными для здоровья

- Держите голову в стороне от выделяющихся паров
- Используйте вентиляцию, вытяжку в районе горения дуги или и то и другое, для того чтобы отвести пары и газы из зоны дыхания и из участка в целом.

ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ может вызвать повреждение органов зрения и ожоги на коже.

- Обеспечьте защиту глаз и тела. Пользуйтесь правильно подобранными сварочным щитком и светофильтрами, надевайте защитную одежду
- Обеспечьте защиту стоящих рядом людей с помощью соответствующих экранов или шторок

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ

- Искры (брызги) могут вызвать пожар. Убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняемых материалов

ШУМ — чрезмерный шум может привести к повреждению органов слуха

- Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Применяйте наушники или другие средства защиты органов слуха. Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Используйте наушники или другие средства защиты органов слуха.
- Предупредите стоящих рядом людей об опасности.


НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ — в случае неправильного функционирования обратитесь за помощью к специалистам.

Прежде чем приступить к монтажу установки или ее эксплуатации, тщательно изучите содержание руководства по эксплуатации.

ОБЕСПЕЧЬТЕ СОБСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ И ЗАЩИТУ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!

**ОСТОРОЖНО!**

Оборудование класса А не предназначено для использования в жилых помещениях, где электроснабжение осуществляется из бытовых сетей низкого напряжения. В таких местах могут появиться потенциальные трудности обеспечения электромагнитной совместимости оборудования класса А вследствие кондуктивных и радиационных помех.

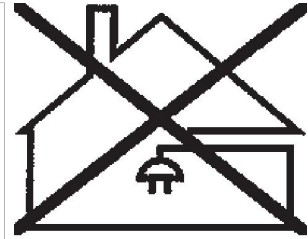**ОСТОРОЖНО!**

Прежде чем приступить к монтажу установки или ее эксплуатации, тщательно изучите содержание руководства по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!**

Отправляйте подлежащее утилизации электронное оборудование на предприятия по переработке отходов!

В соответствии с Европейской Директивой 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования, и при ее осуществлении в соответствии с национальными законодательными актами, электрическое и/или электронное оборудование, которое достигло предельного срока эксплуатации, должно отправляться на предприятия по переработке отходов.

В качестве ответственного лица за оборудование вы отвечаете за получение информации по утвержденным станциям сбора отходов.

Для получения подробной информации обращайтесь к ближайшему дилеру компании ESAB.

**ОСТОРОЖНО!**

Данное изделие предназначено только для дуговой сварки.

Компания ESAB готова предоставить вам все средства защиты и принадлежности, необходимые для выполнения сварочных работ.

2 ВВЕДЕНИЕ

2.1 Общие положения

Устройство подачи проволоки **RoboFeed 3004w** предназначено для дуговой сварки плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG) / в среде активного газа (MAG) совместно с роботизированным оборудованием.

2.2 Оборудование

Устройство подачи проволоки поставляется вместе с руководством по эксплуатации и прикрепленным к нему перечнем рекомендованных запасных частей.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RoboFeed 3004w	
Источник питания	42 В, 50 – 60 Гц
Потребляемая мощность	147 ВА
Ток электродвигателя I_{max}	8 А
Скорость подачи проволоки	0,8 – 30 м/мин при работе с системой управления W8 ₂ 0,8 – 25 м/мин при работе с другими системами управления
Соединение сварочного пистолета	EURO
Диаметр проволоки	
железо	0,6 – 1,6 мм
нерж. сталь	0,6 – 1,2 мм
алюминий	1,0 – 1,6 мм
электродная проволока	0,8 – 1,6 мм
Вес	7,3 кг
Размеры (д х ш х в)	362 × 246 × 235 мм
Защитный газ макс. давление	Газы для сварки способами MIG/MAG 5 бар
Охлаждающая жидкость макс. давление	Готовая охлаждающая жидкость ESAB 5 бар
Максимальная допустимая нагрузка при	
коэффициенте нагрузки 60 %	500 А
коэффициенте нагрузки 100 %	280 А
Класс защиты корпуса	IP2X

Рабочий цикл

Рабочим циклом называется время, выраженное в процентах от периода продолжительностью десять минут, в течение которого вы можете производить сварку или резку с определенной нагрузкой без риска перегрузки. Рабочий цикл указан для температуры 40 °C / 104 °F.

Класс защиты корпуса

Код **IP** указывает на класс защиты корпуса, то есть на степень защиты от проникновения твердых инородных тел или воды.

Оборудование, имеющее маркировку **IP2X**, предназначены для использования в помещениях.

4 УСТАНОВКА

4.1 Общие положения

Монтаж должен выполняться специалистом.



ВНИМАНИЕ!


При сварке в условиях повышенной электрической опасности можно применять только те источники питания, которые предназначены для данных условий. Такие источники питания помечены знаком **S**.

4.2 Нагрузочное сопротивление


Для исключения помех связи концы шины цепи управления должны быть снабжены нагрузочными сопротивлениями.

Нагрузочное сопротивление поставляется с источником питания.

Один конец шины CAN подключен к панели управления, которая снабжена обязательным нагрузочным сопротивлением. Другой конец подключен к устройству подачи проволоки и должен быть снабжен нагрузочным сопротивлением, как показано на рисунке справа.

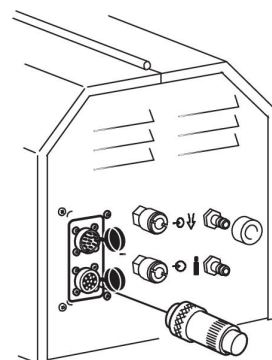

4.3 Пример роботизированной сварочной системы

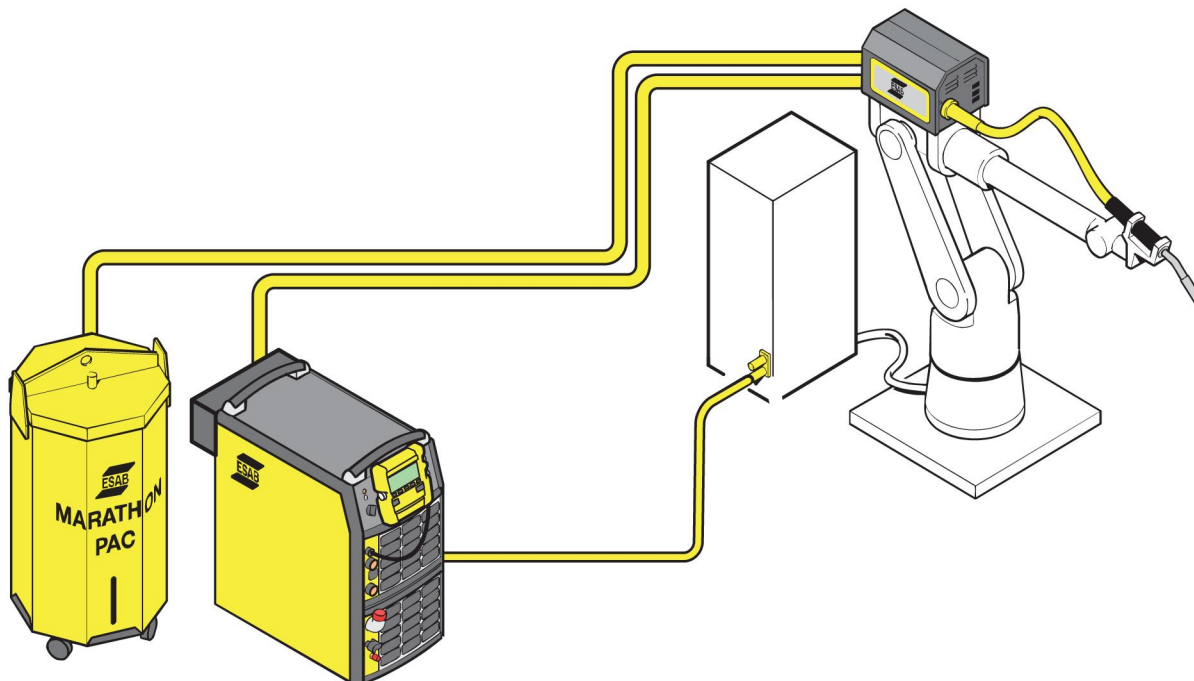

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Общие положения

Общие правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, содержатся в главе «БЕЗОПАСНОСТЬ» этого руководства. Прочтите ее перед началом эксплуатации оборудования!




ВНИМАНИЕ!


Убедитесь, что боковые панели во время работы закрыты.




ВНИМАНИЕ!

Вращающиеся части могут стать источником травм, будьте внимательны.

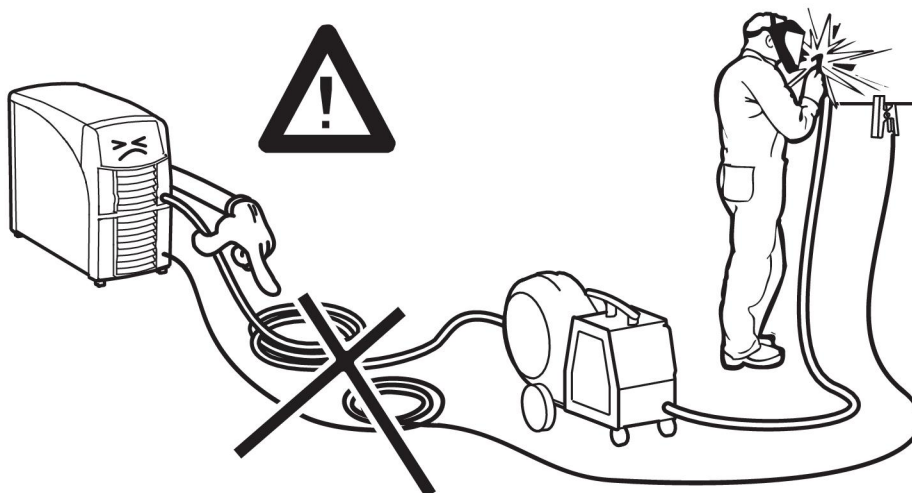

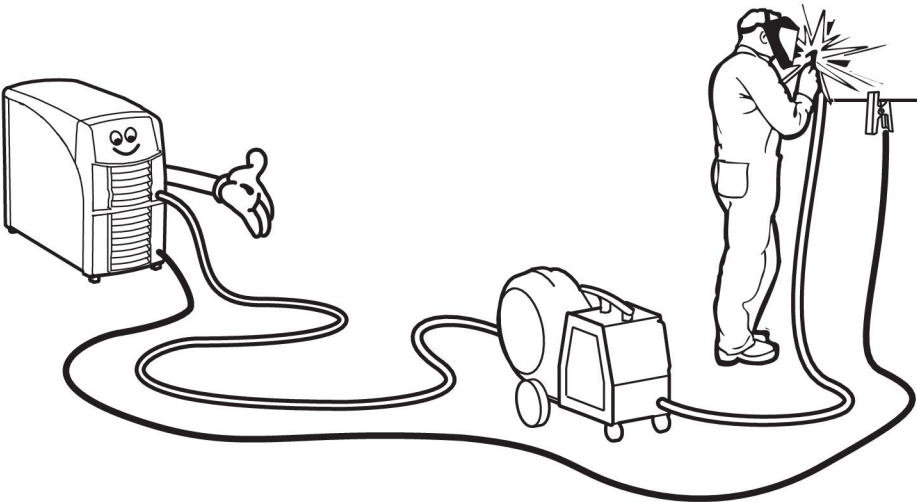

5.2 Подключение и органы управления

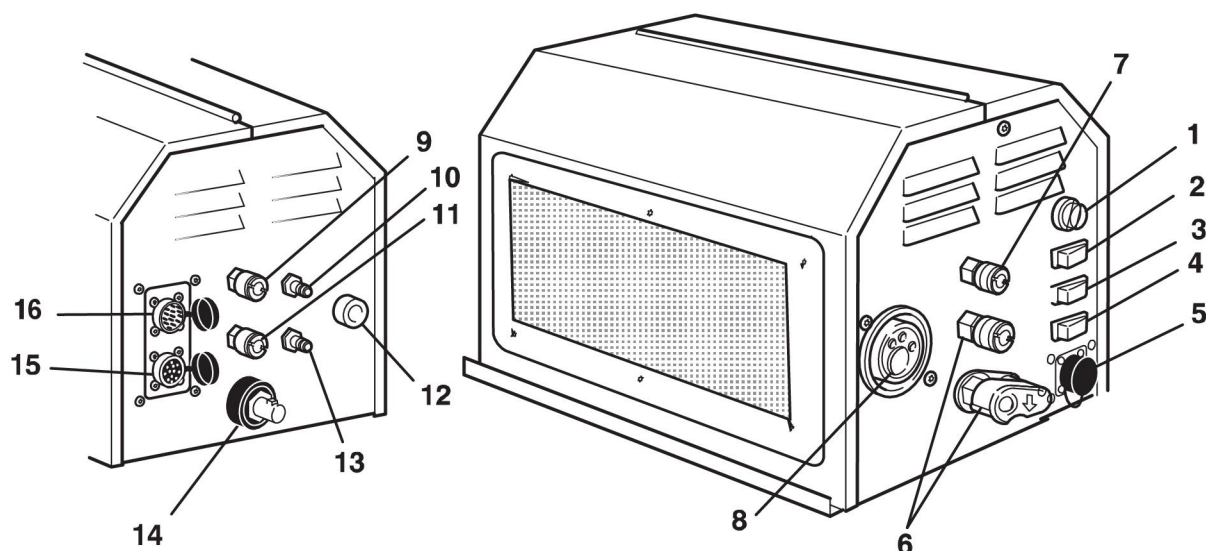






- | | |
|--|--|
| 1. Белая индикаторная лампа – источник питания ВКЛ. (ON) | 9. Подсоединение охлаждающей воды из источника питания (блока охлаждения), СИНЕГО ЦВЕТА |
| 2. Выключатель для продувки газом | 10. Входное соединение для воздушного удаления брызг металла |
| 3. Переключатель для обратной подачи проволоки | 11. Подсоединение охлаждающей воды к источнику питания (блоку охлаждения), КРАСНОГО ЦВЕТА |
| 4. Переключатель для холодной подачи проволоки | 12. Быстроразъемное соединение MarathonPac™ |
| 5. Соединение для сигналов, подаваемых к или поступающих от сварочного пистолета робота | 13. Штуцер для защитного газа |
| 6. ELP* – соединение для охлаждающей жидкости к сварочному пистолету (СИНЕГО ЦВЕТА) и от сварочного пистолета (КРАСНОГО ЦВЕТА) | 14. Соединитель для сварочного тока от источника питания (ОКС) |
| 7. Выходное соединение для воздушного удаления брызг металла | 15. Соединение для подключения нагрузочного сопротивления или следующего устройства подачи проволоки |
| 8. Соединение для сварочного пистолета (EURO) | 16. Подключение управляющего кабеля от источника питания |

* ELP = ESAB Logic Pump (насос с логическим управлением ESAB), см. Раздел 5.4 “Подвод воды”, стр. 14.


Объяснение символов и функций



 Вход для воздушного удаления брызг металла (10)

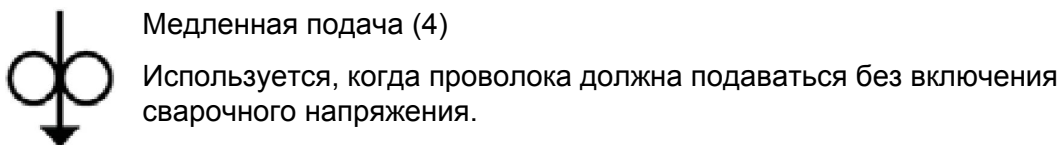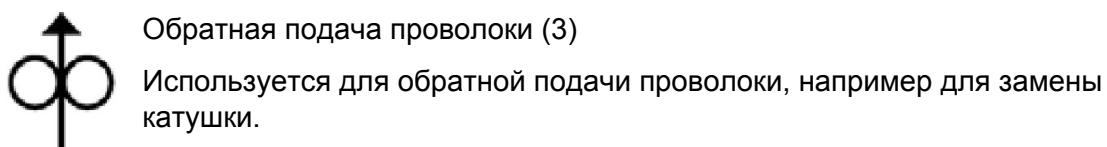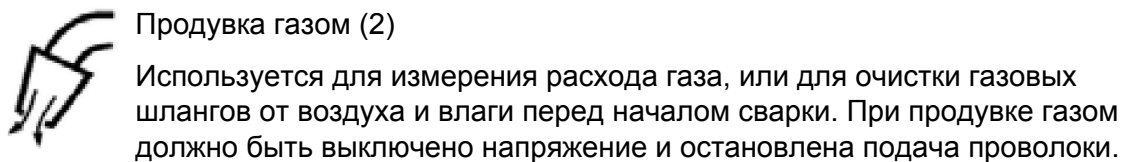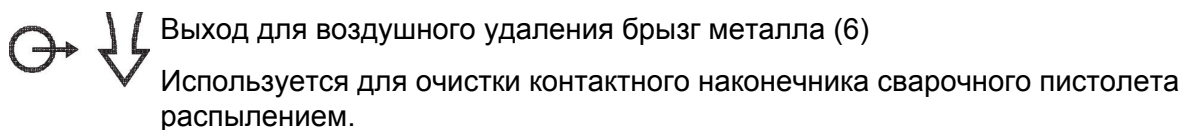

5.3 Допуски разъема сварочной горелки

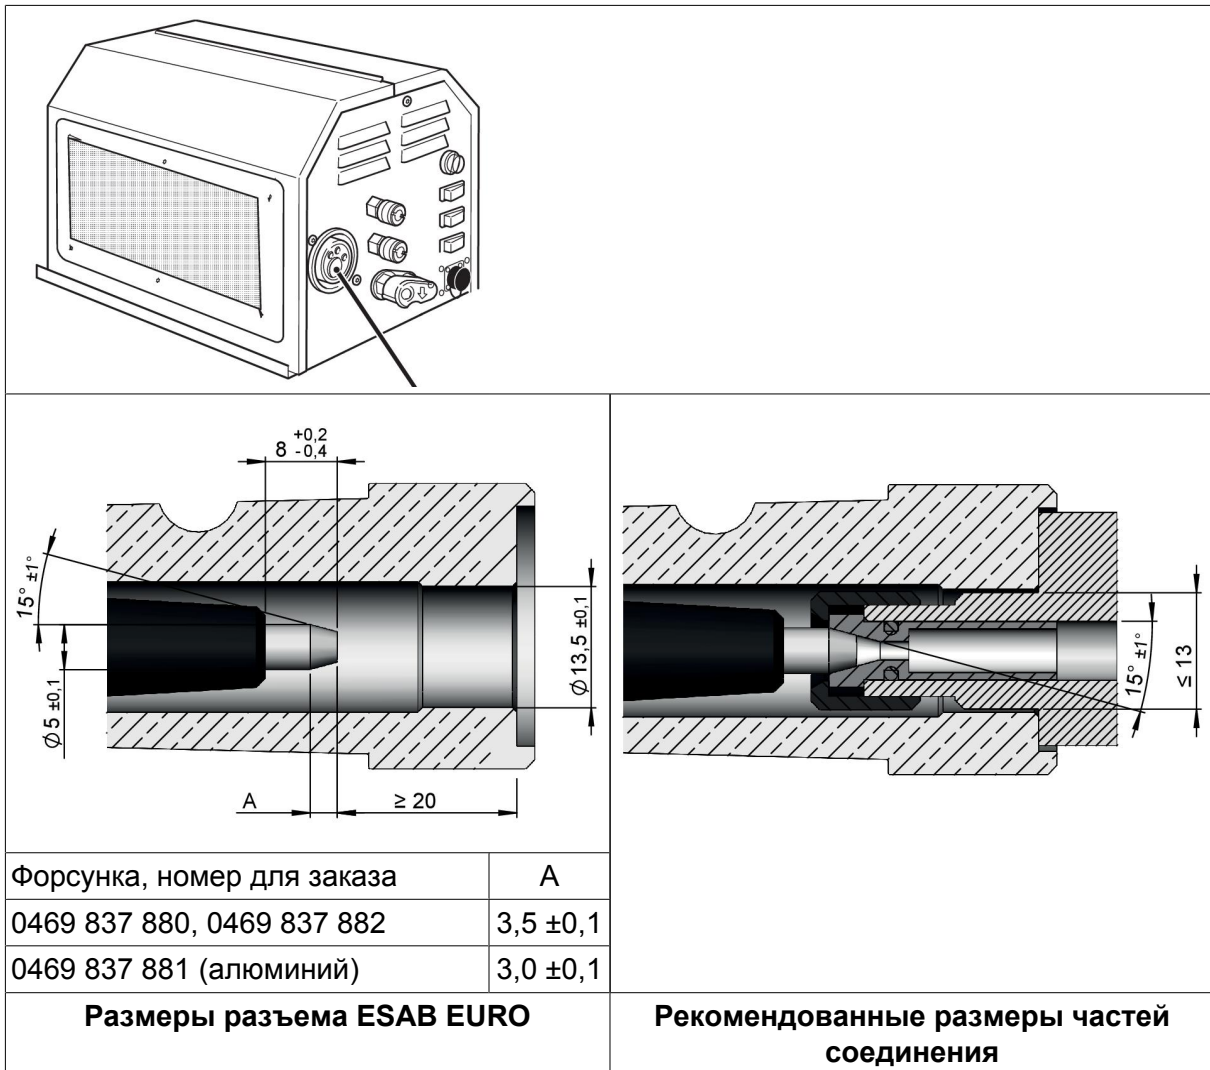

5.4 Подвод воды

Блок подачи проволоки с подводом воды оборудован системой обнаружения **ELP** (**ESAB Logic Pump** – насос с логическим управлением ESAB) которая проверяет, присоединены ли шланги подачи воды. При подключении сварочного пистолета с водяным охлаждением запускается водяной насос.

Функция обнаружения работает только с теми источниками питания, которые оборудованы системой ELP.


5.5 Ограничитель давления (если установлен)

Ограничитель давления прерывает текущий процесс сварки, если расход газа опускается ниже 5 л/мин (давление около 0,2 бар) В этом случае на дисплее блока управления появляется сообщение об ошибке.

5.5.1 Настройка предустановленного значения давления газа для ограничителя давления

Данная инструкция применима к ограничителю давления 0465 490 001 (номер для заказа).

1. Последовательно подключите газовый расходомер (номер для заказа 0155 716 880) к сварочной горелке.
2. Отрегулируйте желаемый расход газа.
3. Установите мультиметр на ограничитель давления.
4. Затяните регулировочный винт ограничителя давления до предела.
5. При необходимости выполните измерение повторно.
6. После настройки предустановленного значения закрепите регулировочный винт при помощи контровочного средства (Loctite 243 или эквивалентного).

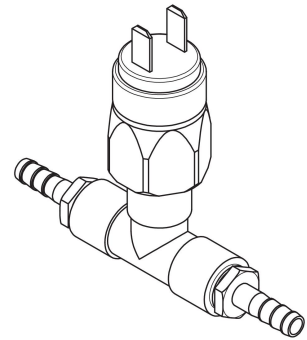

5.6 Регулировка давления подачи проволоки

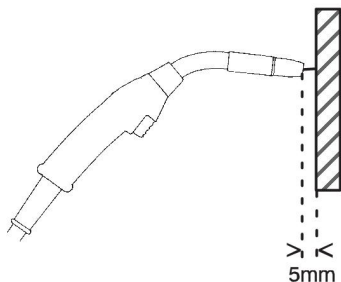


Рисунок А

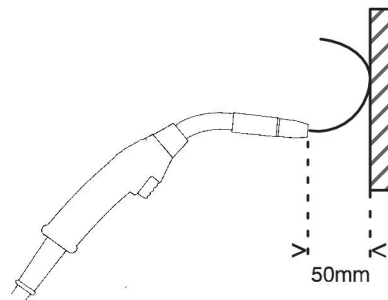


Рисунок В

Начните с проверки плавности движения электродной проволоки через направляющие. Затем установите давление прижимных роликов устройства подачи проволоки. Важно, чтобы установленное давление не было слишком большим.

Для того, чтобы убедиться, что давление подачи установлено правильно, вы можете воспользоваться изолированным предметом, например, куском дерева, и производить подачу проволоки так, чтобы она, выходя из сварочной горелки, упиралась в дерево.

Если держать сварочную горелку на расстоянии примерно 5 мм от куска дерева (рис. А), подающие ролики будут проскальзывать.


Если держать сварочную горелку на расстоянии примерно 50 мм от куска дерева, проволока будет загибаться (Рис. В).

5.7 Замена и вставка проволоки

1. Откройте боковую панель.
2. Отсоедините датчик давления, откинув его назад, при этом нажимные ролики передвинутся вверх.
3. Выпрямите новую проволоку на длину 10—20 см. Прежде чем вводить ее в блок подачи проволоки, удалите напильником с торца проволоки заусенцы и острые кромки.
4. Убедитесь, что проволока правильно подается в канавку подающих роликов и в выпускную насадку или направляющую для проволоки.
5. Закрепите датчик давления.
6. Закройте боковую панель.

5.8 Замена подающих роликов

1. Откройте боковую панель.
2. Отсоедините датчик давления (A), откинув его назад. Выдвинутся прижимные ролики.
3. Отсоедините прижимные ролики (B), повернув ось (C) на 1/4 оборота по часовой стрелке и вытянув ее. Прижимные ролики отсоединятся.
4. Отсоедините подающие ролики (D), отвинтив гайки (E) и вытянув ролики наружу.

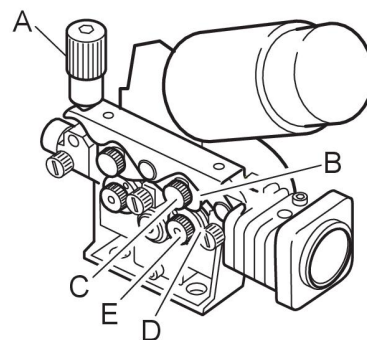

Установите новые подающие ролики, выполнив вышеуказанные действия в обратном порядке.

Выбор канавок в подающих роликах

Поверните подающий ролик так, чтобы размерная метка требуемой канавки была обращена к вам.



ВНИМАНИЕ!

Опасность сдавливания при замене катушки проволоки! **Не** используйте защитные перчатки при вставке сварочной проволоки между роликами.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Общие положения



ВНИМАНИЕ!

Регулярное техническое обслуживание имеет важное значение для безопасной и надежной работы оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Все гарантийные обязательства поставщика теряют силу в том случае, если заказчик предпринимает самостоятельные попытки устранить неисправность в период действия гарантии.

6.2 Проверка и чистка

Блок подачи проволоки

Регулярно проверяйте, чтобы блок подачи проволоки не был забит грязью.

- Для обеспечения бесперебойной подачи проволоки следует с установленной периодичностью выполнять чистку и замену изношенных деталей механизма блока подачи. Следует учесть, что если предварительное натяжение установлено слишком сильным, то это может привести к преждевременному износу прижимных роликов, подающих роликов и направляющих для проволоки.

Сварочная горелка

- Для обеспечения надежной сварки необходимо через регулярные промежутки времени чистить и заменять изнашиваемые детали сварочной горелки. Регулярно дочиста продувайте направляющие для проволоки и очищайте контактную насадку.

7 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




ОСТОРОЖНО!

Работы по ремонту и электрическому монтажу должны выполняться квалифицированным техником ESAB по обслуживанию оборудования. Используйте только оригинальные запасные и изнашиваемые части ESAB.

RoboFeed 3004w разработан и испытан в соответствии с международными и европейскими стандартами IEC/EN 60974-5 и IEC/EN 60974-10. Обслуживающая организация, выполнившая техническое обслуживание или ремонтные работы, обязана обеспечить дальнейшее соответствие параметров изделия требованиям указанных стандартов.

Запасные части следует заказывать только через ближайшего дилера компании ESAB, см. заднюю обложку данного издания. При заказе указывайте тип изделия, серийный номер и номер запасной части по перечню запасных частей. Это упростит отправку и обеспечит ее правильность.



НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

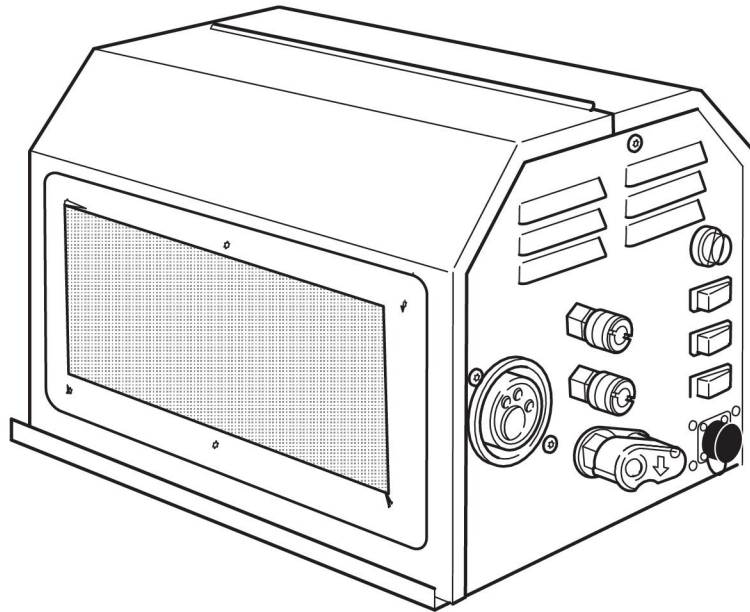

Ordering number	Denomination	Type	Note
0461 000 891	Wire feed unit	Aristo® RoboFeed 3004w	12 pole
0461 030 990	Spare parts list	Aristo® RoboFeed 3004w	

Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
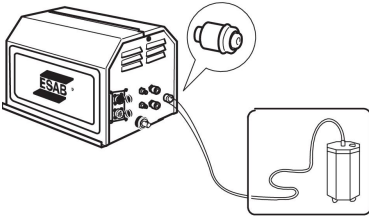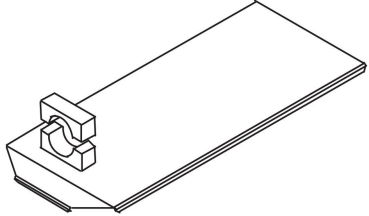
<p>F102 440 880</p>	<p>Quick connector MarathonPac™</p>	 <p>The diagram shows a rectangular ESAB Quick connector with a cable leading to a cylindrical battery pack. A callout bubble highlights the connector's plug end.</p>
<p>0461 173 880</p>	<p>Adapter plate for mounting on the robot arm</p>	 <p>The diagram shows a rectangular metal plate with a mounting bracket on one end, designed for attachment to a robot arm.</p>

ИЗНАШИВАЕМЫЕ ЧАСТИ

Item	Ordering number	Denomination	Wire type	Wire dimensions
HI 1	0455 072 002	Intermediate nozzle	Fe, Ss & cored	
	0456 615 001	Intermediate nozzle	Al	
HI 2	0469 837 880	Outlet nozzle	Fe, Ss & cored	Ø 2.0 mm steel for 0.6–1.6 mm
	0469 837 881	Outlet nozzle	Al	Ø 2.0 mm plastic for 0.8–1.6 mm
	0469 837 882	Outlet nozzle	Fe, Ss & cored	Ø 3.4 mm steel for 1.6–2.4 mm
HI 3	0191 496 114	Key		
HI 4	0215 701 007	Locking washer		
HI 5a	0459 440 001	Motor gear euro, drive gear		

Item	Ordering number	Denomination	Wire type	Wire dimensions (mm)	Groove type	Roller markings
HI 5b	0459 052 001	Feed/pressure rollers	Fe, Ss & cored	Ø 0,6 и 0,8	B	0,6 и 0,8 S2
	0459 052 002	Feed/pressure rollers	Fe, Ss & cored	Ø 0,8 и 1,0	B	0,8 и 1,2 S2
	0459 052 003	Feed/pressure rollers	Fe, Ss & cored	Ø 0,9/1,0 и 1,2	B	1,0 и 1,2 S2
	0459 052 013	Feed/pressure rollers	Fe, Ss & cored	Ø 1,4 и 1,6	B	1,4 и 1,6 S2
	0458 825 001	Feed/pressure rollers	Cored	Ø 0,9/1,0 и 1,2	V-knurled	1,0 и 1,2 R2
	0458 825 002	Feed/pressure rollers	Cored	Ø 1,2 и 1,4	V-knurled	1,2 и 1,4 R2
	0458 825 003	Feed/pressure rollers	Cored	Ø 1,6	V-knurled	1,6 и 2,0 R2
	0458 824 001	Feed/pressure rollers	Al	Ø 0,8 и 0,9/1,0	U	0,8 и 1,0 A2
	0458 824 002	Feed/pressure rollers	Al	Ø 1,0 и 1,2	U	1,0 и 1,2 A2
	0458 824 003	Feed/pressure rollers	Al	Ø 1,2 и 1,6	U	1,2 и 1,6 A2
	0458 874 002	Feed/pressure rollers	Al	Ø 1,0 и 1,2	U	1,0 и 1,2 A2

Only use pressure and feed rollers marked **A2**, **R2** or **S2**.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.

For illustration of wear parts, see next spread in this document.

Item	Ordering number	Denomination	Notes
HI 6		Washer	Ø 16/5×1
HI 7		Screw	M4×12
HI 8		Screw	M6×12
HI 9		Washer	Ø 16/8,4×1,5
HI 10	0469 838 001	Cover	
HI 11	0458 722 880	Axle and Nut	
HI 12	0459 441 880	Gear adapter	
	0455 053 881	Gear adapter	Heavy duty with needle bearing
HI 13	0455 049 001	Inlet nozzle	Ø 3mm for 0.6–1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14	0458 999 001	Shaft	
HI 15	F102 440 880	Quick connector	For Marathon Pac™

Welding with aluminium wire

In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire **must** be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire, equipped with appropriate wear parts.

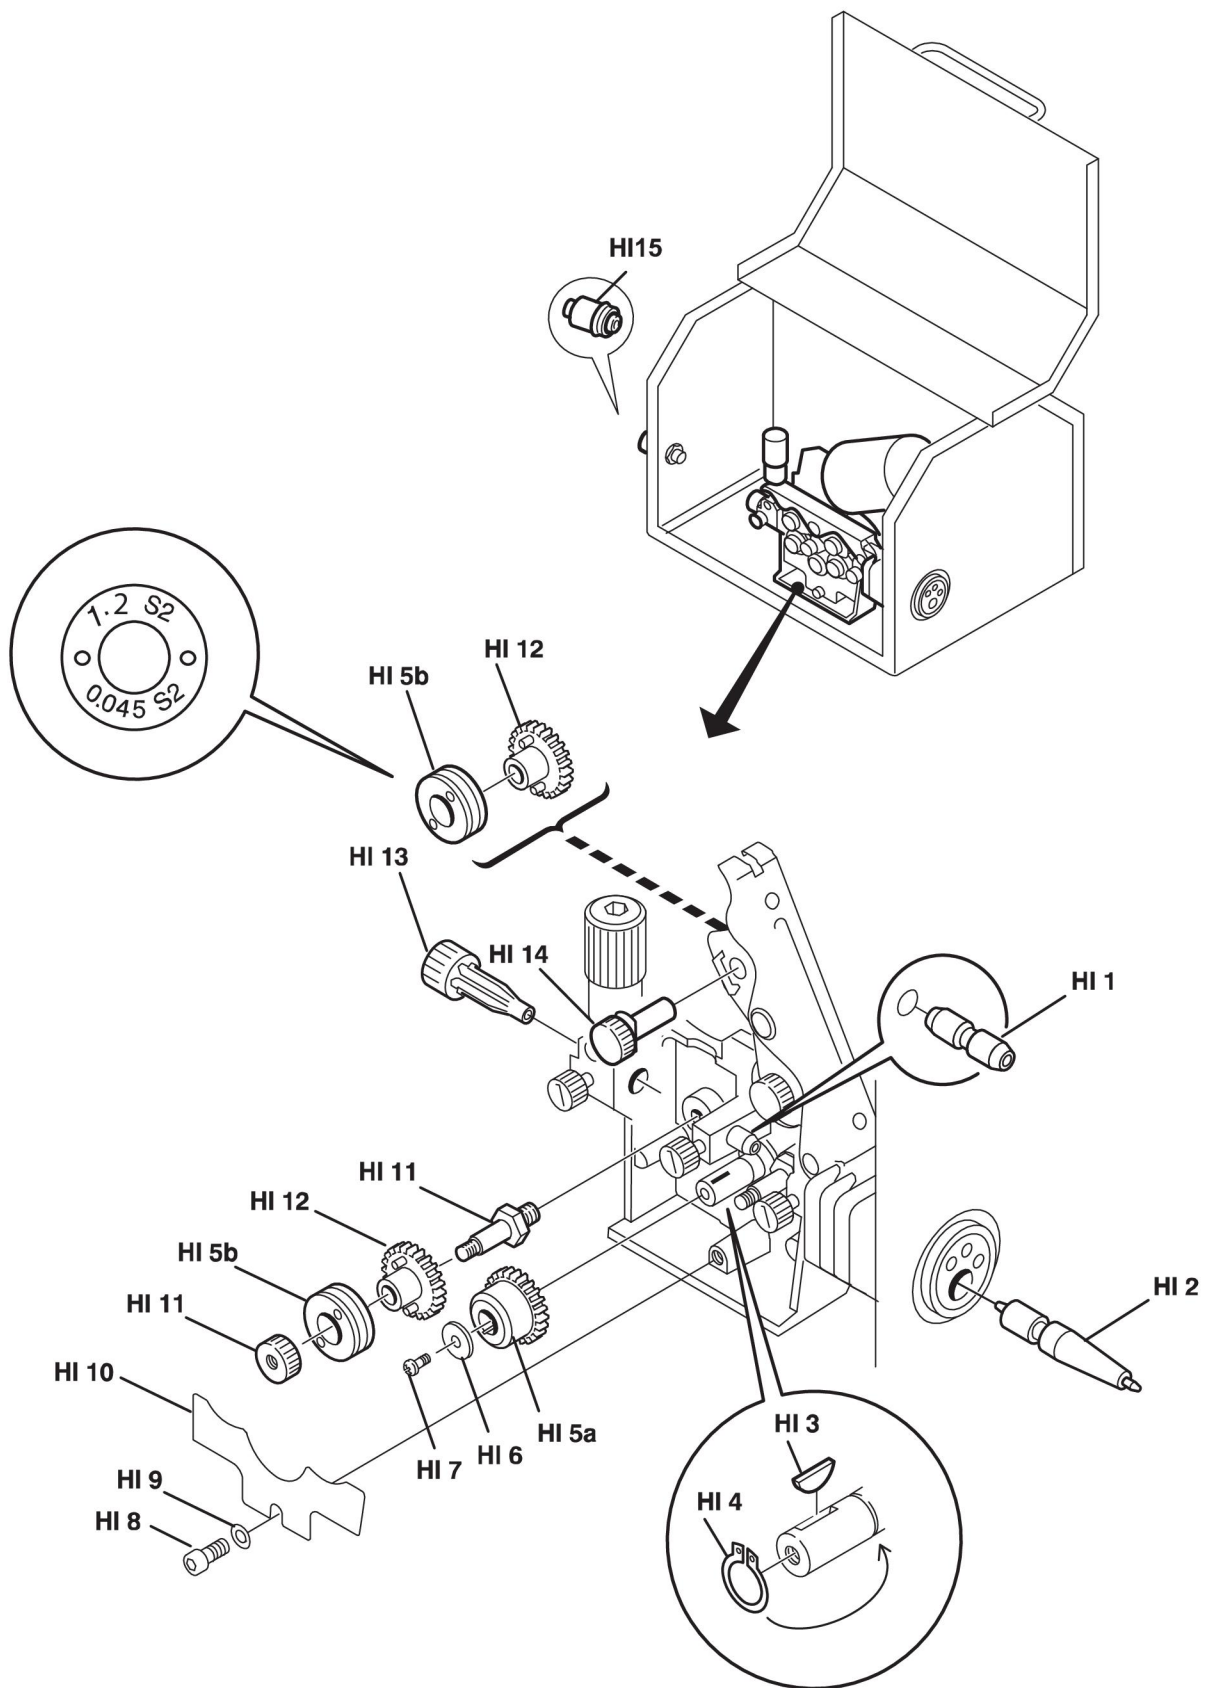


СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ


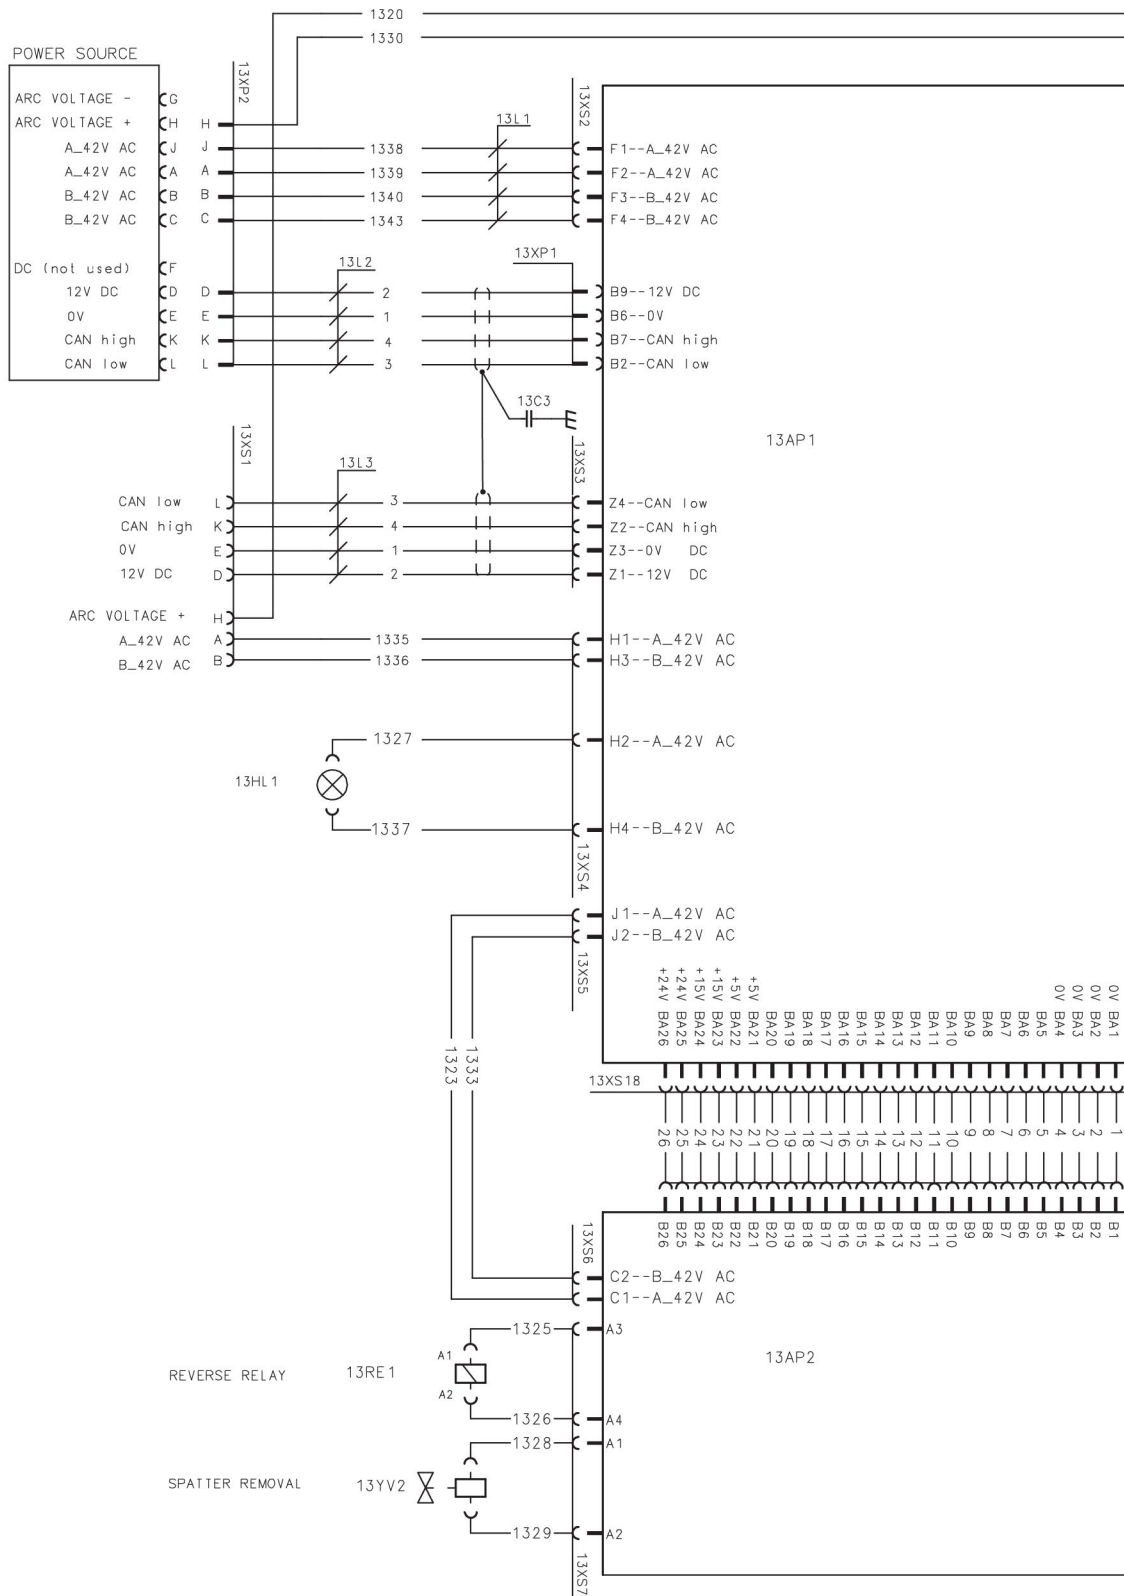


СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

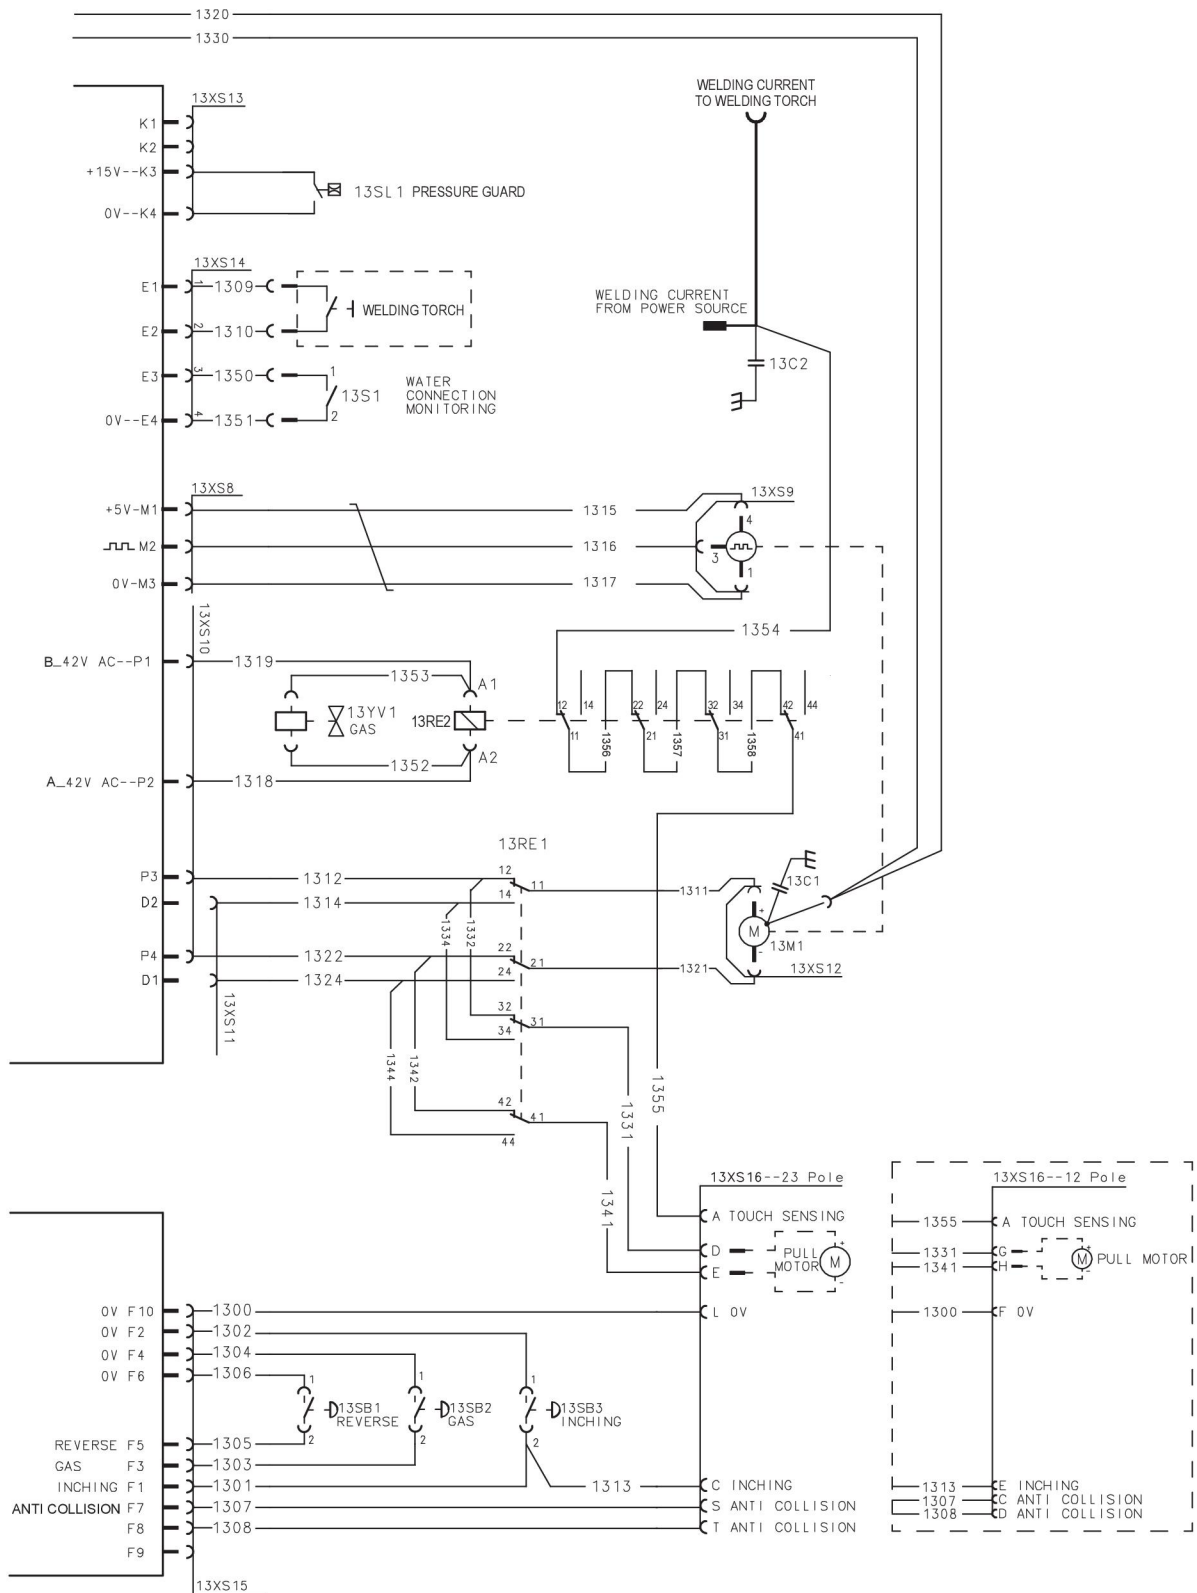

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe

AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44

BULGARIA

ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74

FRANCE

ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218

HUNGARY

ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44

NORWAY

AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277

ROMANIA

ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601

RUSSIA

LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55

UKRAINE

ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88

North and South America

ARGENTINA

CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.
Mississauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific

AUSTRALIA

ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328

CHINA

Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63

Africa

EGYPT

ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13

SOUTH AFRICA

ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com



www.esab.com

