

Переходник для каски для сварочной маски SENTINEL A50™

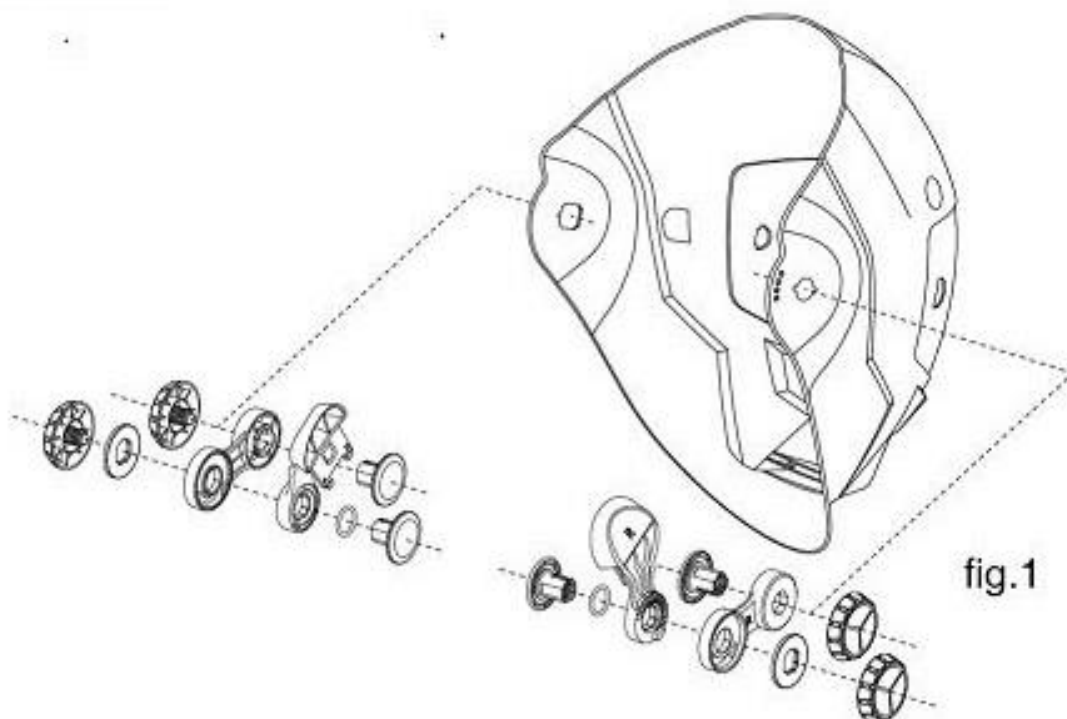


fig.1

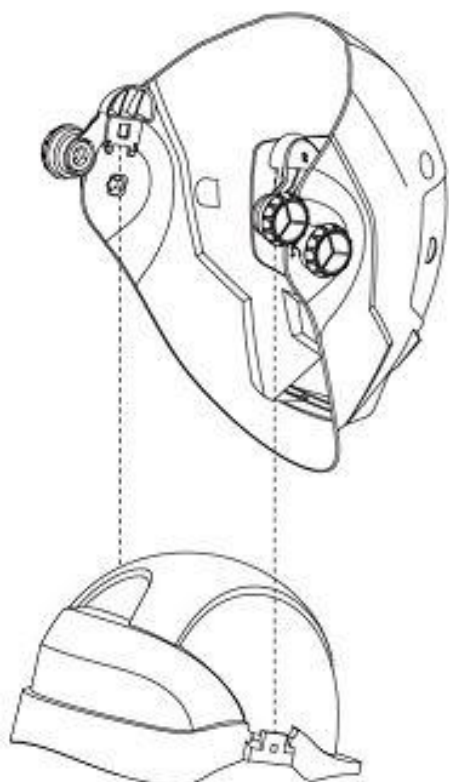


fig.2

Шаг 1: Снимите оголовье с маски Sentinel A50, установите переходник для каски (рис.1).
Убедитесь, что крепления переходника с двух сторон прочно затянуты.

Шаг 2: Вставьте переходник вместе с маской в специальные пазы на каске (рис. 2).

Информация для заказа

Переходник для каски

0700 000 619